

# Empfehlungen zum Einsatz von Fräseinrichtungen in Verbindung mit einem Koordinatentischsystem

In Abstimmung zwischen dem Landesinstitut für Schulentwicklung und der Unfallkasse Baden-Württemberg

## Stand April 2016

#### 1) Rechtsgrundlagen

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht (RiSU) Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom 26.02.2016

Umgang mit Maschinen und Geräten; Landesinstitut für Schulentwicklung Stand April 2016

Merkblättern zur Sicherheit im Unterricht – Richtlinien des Landes Baden-Württemberg

Schülerinnen und Schüler dürfen in allgemeinbildenden, schulischen Einrichtungen an elektrischen Hobel- und Fräsmaschinen nicht beschäftigt werden.

## Ausgenommen die Bedienung eines Koordinatentischsystems (CNC-Fräsmaschine)

## 2) Erforderliche Schutzziele beim Umgang mit dem Koordinatentischsystem

Um Schülerinnen und Schüler in allgemein bildenden Schulen den Umgang mit einem Koordinatentischsystem zu ermöglichen, ist das Einhalten folgender Schutzziele erforderlich:

- Schülerinnen und Schüler dürfen nicht durch wegfliegende Teile (Werkzeuge oder Werkstücke) gefährdet werden,
- Schülerinnen und Schüler dürfen nicht durch rotierende Werkzeuge gefährdet werden,
- Schülerinnen und Schüler dürfen keiner Gefährdung durch Quetsch- und Scherungen ausgesetzt werden,
- Schülerinnen und Schüler dürfen keiner unzulässigen Staubbelastung ausgesetzt sein,
- Schülerinnen und Schüler dürfen keiner unzulässigen Lärmbelästigung ausgesetzt werden.

## 3) Technische Anforderungen an CNC-Fräsmaschinen bzw. Koordinatentischsysteme

Grundsätzlich hat der Hersteller durch CE- Kennzeichnung (Konformitätserklärung) entsprechender Maschinen die Einhaltung einschlägiger Normen und sicherheitstechnischer Regeln zu gewährleisten.

Demzufolge muss ein Betreiber/Nutzer von einer sicher zu betreibenden Maschine ausgehen können, wenn eine entsprechende Kennzeichnung vorhanden ist.

Unabhängig von dieser Gewährleistungspflicht, sind folgende technische Maßnahmen einzuhalten:

Die Oberfräse wird werkseitig durch fest angebrachte Befestigungselemente so "denaturiert", dass diese nicht mehr unabhängig von einer CNC-Fräsmaschine (Koordinatentischsystem) eingesetzt werden kann. Hierdurch verliert die Oberfräse die Eigenschaft einer eigenständigen Maschine und wird zur Antriebseinheit der Bearbeitungswerkzeuge.



- Der maximale Schaftdurchmesser der eingesetzten Werkzeuge ist auf ≤ 3mm festgelegt.
- Grundsätzlich dürfen nur Vollhartmetallwerkzeuge (VHM) wie Bohrer, Fräser, Stichel eingesetzt werden.
- Um eine unzulässige (Holz) Staubbelastung zu verhindern, muss eine den Fräser ringförmig umschließende Absaugmöglichkeit vorhanden sein.
   An diesen Anschluss ist ein möglichst schallgedämmter, holzstaubgeprüfter Entstauber der Staubschutzklasse M (früher H2/B2) anzuschließen. Der Entstauber sollte, angepasst an den Staubanfall, während des Fräsvorgangs eingeschaltet sein. Empfehlenswert ist eine automatische Einbindung des Entstaubers an den Fräsvorgang (Lärmvermeidung) über die Steuerungssoftware.
- Um eine unbeabsichtigte Berührung rotierender Werkzeuge, das Getroffen werden durch wegfliegende Teilen und eine unzulässige Lärmbelästigung zu vermeiden, ist bei neu anzuschaffenden Koordinatentischsystemen grundsätzlich eine Schutzhaube/Schutzzelle aus bruchfestem Material vorzusehen, die das gesamte Koordinatentischsystem abdeckt. Bereits im Einsatz befindliche Altmaschinen ohne Schutzhaube sollten nachgerüstet werden.
  - Altmaschinen ohne Schutzhaube müssen mindestens einen Augenschutz (bewegliche, durchsichtige und bruchfeste Kunststoffscheibe) aufweisen. In diesem Fall ist den Schülern aufgrund der zu erwartenden Lärmbelästigung, Gehörschutz zur Verfügung zu stellen.
- Das Steuerungsprogramm (CAD/NC) muss einen Simulationslauf am Bildschirm ermöglichen. Vor dem Fräsvorgang muss diese Möglichkeit genutzt werden.
- Die Nutzung des Koordinatentischsystems sollte im sogenannten Einrichtbetrieb (Bedienung von Hand) bei geöffneter Haube möglich sein. Im Automatikbetrieb (automatischer Programmablauf) darf das Öffnen der Haube (z.B. zum Kühlen des Werkzeuges und /oder Materials) nicht zu einer unzulässigen Gefährdung führen (Einhaltung von Grenzwerten für Kräfte und Geschwindigkeiten). Werden diese Grenzwerte überstiegen, muss der Automatikbetrieb (Vorschub und Bearbeitungseinheit) durch einen mit der Schutzhaube gekoppelten Sicherheits-Schalter gestoppt oder zumindest verlangsamt werden. Dies ist vom Hersteller zu gewährleisten.
- Das Koordinatentischsystem muss über eine Notbefehlseinrichtung (Not-Halt-Schalter) verfügen, die bei Betätigung die Tischbewegung sowie die Spindel (Oberfräse) stoppt und keine weiteren Eingaben bzw. Befehle zulässt.
   Analog hierzu wird eine Not-Aus-Steuerung über den PC akzeptiert.
   Bei Betätigung einer beliebigen Keyboardtaste (auch breitflächiges Schlagen auf die Tastatur) oder durch einen Mausklick muss ein Notabschaltvorgang ausgelöst werden.
- Die Stromversorgung der Oberfräse muss vor einem Werkzeugwechsel direkt an der Oberfräse unterbrochen werden.
- Die Herstellerangaben über die zu fräsenden Materialien sind zwingend einzuhalten (z.B. keine Bearbeitung von Eisen und Stahl möglich).

Diese Regelungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Sofern neue technische Regelungen in Kraft treten, müssen die oben gemachten Ausführungen ggf. ergänzt bzw. geändert werden.



#### 4) Nutzungsvorgaben für einzelne Klassenstufen

- Das Bedienen des Koordinatentischsystems (Starten des Fräsprogramms, Beaufsichtigen des Fräsvorgangs) ist Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5/6 nach gründlicher Einweisung und nur unter Aufsicht (A) erlaubt. Das Einspannen des Fräsers und Befestigen des Werkstücks ist von der Lehrerin oder dem Lehrer vorzunehmen.
- Das Bedienen des Koordinatentischsystems (Befestigen des Werkstücks, Starten des Fräsprogramms, Beaufsichtigen des Fräsvorganges) ist Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 7/8 nach gründlicher Einweisung und nur im Blickfeld des Lehrers (TS) erlaubt. Der Fräserwechsel ist von der Lehrerin oder dem Lehrer vorzunehmen.
- Das Bedienen des Koordinatentischsystems (Fräserwechsel, Befestigen des Werkstücks, Starten des Fräsprogramms, Beaufsichtigen des Fräsvorganges) ist Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 9/10 nach gründlicher Einweisung und nur im Blickfeld der Lehrerin oder des Lehrers (TS) erlaubt.


RICHTLINIE ZUR SICHERHEIT IM UNTERRICHT (RiSU) Empfehlung der Kultusministerkonferenz Stand 26.02.2016

I – 4.3.2 Tätigkeitsbeschränkungen für Schülerinnen und Schüler Schülerinnen und Schüler dürfen folgende Maschinen und Geräte nicht betätigen:


• Hobel- und Fräsmaschinen,

ausgenommen Bedienung eines eingehausten Koordinatentisches mit Fräsenschaft  $\leq$  3 mm (CNC-Maschine)

## Herstellung eines Namenschildes mit der Version nccad9

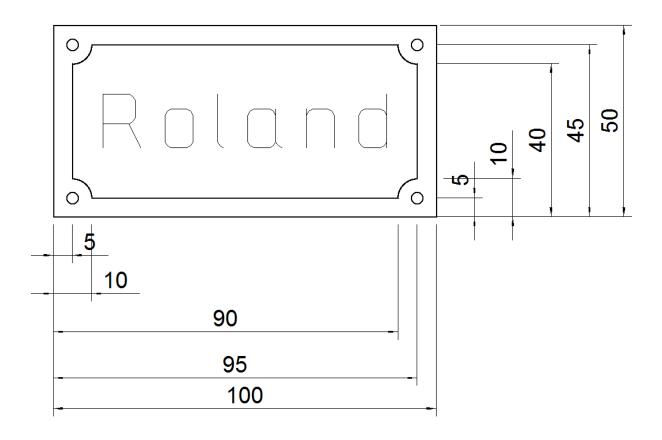



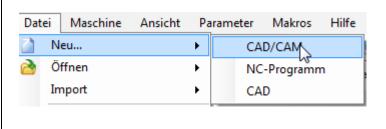


#### Neues Zeichenfeld

Unter


Datei – neu- CAD/CAM öffnen.

oder

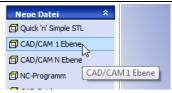

Unter

Neue Datei - CAD/CAM 1 Ebene auswählen.

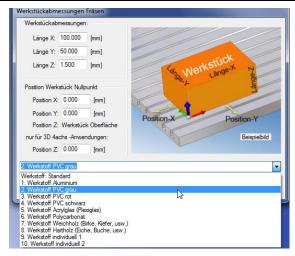

Unter **Werkstückabmessungen Fräsen** die Größe des Werkstückes in allen Koordinaten eintragen.

Für das Namenschild:

X = 100 mm

Y = 50 mm

Z = 1.5 mm (1.5)

Zur besseren farblichen Darstellung wurde unter **Werkstoff** 


- PVC grau ausgewählt.

Der Werkstücknullpunkt wird automatisch gesetzt.

Anstelle eines Kommas wird bei Dezimalstellen ein Punkt geschrieben. Das Komma ist zur Trennung von Koordinaten vorgesehen.

## Zeichnen eines Kreises mit Hilfe des Dialogfeldes

## 1. Möglichkeit

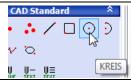


Unter **CAD Standard – Kreis** Kreis durch Klick mit der linken Maustaste wählen.

Die Koordinaten der drei weiteren Kreismittelpunkte lauten:

Kreis 2 X=5; Y=45 Kreis 3 X=95; Y= 45 Kreis 4 X=95; Y=5

Der Kreisdurchmesser beträgt immer 3 mm (bzw. Radius 1,5 mm)

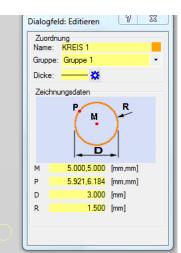


Es erscheint das Dialogfeld. In diesem werden die Koordinaten für den **Mittelpunkt** (M 5,5) und für den **Radius** (R 1.5) bzw. **Durchmesser** (D 3) des Kreises eingeben.


Mit **Enter** (bzw.TAP) wird der Kreis **abgelegt**.

Handhabung siehe unten

Die Eingabezeile wird mit einem Doppelklick geöffnet (Eingabezeile wird blau). Werden Werte nur nach einem einfach Klick eingegeben, gehen diese wieder verloren.

Mit der Tabulatortaste wird zur nächsten Eingabezeile gewechselt.

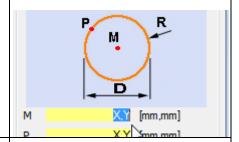

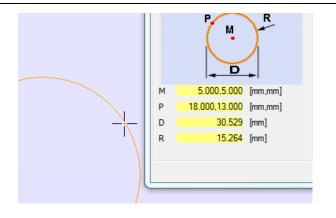

#### Vorsicht!

Wird die Tab- bzw. die Enter-Taste nach der Eingabe des Durchmessers bzw. Radius nicht gedrückt wird der letzte Eingabewert nicht angenommen und der Kreis nicht abgelegt.

Dafür wird die Position der Maus, nachdem sie aus dem Dialogfeld geführt wurde, als Durchmesser bzw. Radius übernommen.



Damit der Kreis **übernommen** wird, ist noch auf dem **Abschlussfeld OK** anzuklicken



Der Kreis ist nun in der Gruppe 1 auf dem Baum abgelegt.

Die weiteren Kreise könnten nun auf dieselbe Art bearbeiten werden.

Vorteil/Besonderheiten dieser Konstruktionsmethode:

Der Kreis wird sofort auf der gewünschten Position mit dem entsprechenden Durchmesser abgelegt.

Die Koordinatenwerte sind nicht vom eingestellten Fang abhängig und können direkt im Dialogfeld eingegeben werden.

Die Kreise müssen nacheinander konstruiert und immer mit OK übernommen werden.

Die drei weiteren Kreise können nun nach einer der oben vorgestellten Möglichkeit erstellt werden.

#### Zeichnen eines Kreises mit Hilfe der Maus 2. Möglichkeit Raster-Fang In der Icon-Leiste auf der lin-Hauptraster: X 10.000 Y 10.000 [mm] ken Bildschirmseite X 1.000 Y 1.000 [mm] unter Fangen/Selekt. -Raster X und Yidentisch Fang/Raster Einrichten wäh-FANG/RASTER EINRICHTEN Fano X 0.5 Y 1.000 [mm] Fanodistanz: len. Fare X und Y identisch Fang/Raster Fenster geht auf. Unter Fang – Fangdistanz den Notwendig, weil der Radius des Kreise auf 1.5 mm aufge-Wert 0.5 eingeben. zogen werden soll. Eingabe mit **OK** bestätigen. In der **Icon-Leiste** auf linken CAD Standard Bildschirmseite wird der Kreis unter CAD Standard - Kreis durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählt. Kreismittelpunkt mit dem Fadenkreuz der Maus auf die Koordinaten $f \ddot{u} r X = 5 \text{ und } Y = 5 \text{ legen}$ X,Y [mm,mm] In der Statuszeile werden die Koordinaten angezeigt. Mit einem Mausklick abschlie-Dialogfeld bedienen + Position X5.000, Y5.000 ßen. Die Koordinaten für den Mittelpunkt werden dann auch in das Dialogfeld (M) übernommen und dort angezeigt. Die Maus so bewegen, dass im Dialogfeld der Radius 1.5 mm 5.000,5.000 [mm,mm] Μ bzw. der Durchmesser 3 mm Р 6.500,5.000 [mm,mm] angezeigt werden. 3.000 [mm] Mit einem Mausklick der linken 1.500 [mm] R Taste abschließen. Es können nacheinander mehrere Kreise gezeichnet werden. Damit der Kreis (die Kreise) Abschluss übernommen wird (werden), ist noch auf dem Abschlussfeld Abbrechen **OK** anzuklicken. Baum Zeichnung... Der Kreis ist nun in der Gruppe 1 auf dem Baum Zeichnung 何 I abgelegt. KREIS 1

## Vorteil dieser Konstruktionsmethode.

Der Kreis kann völlig mit der Maus konstruiert werden.

#### Zeichnen mehrerer Kreises 3. Möglichkeit In der linken Icon-Leiste wird unter CAD Standard - Kreis die Funktion Kreis durch einen Klick mit der linken Maustaste U U− U≡ ausgewählt. Den Kreis in beliebiger Position und Größe auf der Zeichenfläche ablegen. Es können auch mehrere Kreise abgelegt werden. Unter Bearbeiten Funktion ZEICHNUNGSTEIL **EDITIREN** wählen und mit einem Maus-፟. - 27 klick öffnen. ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN Mit dem Auswahlfenster der Maus den Kreis kreuzen, der Kreis wird rot. Durch einen Klick der linken Maustaste öffnet sich das Dialogfeld. Dialogfeld: Editieren Koordinaten werden prin-Im Dialogfeld (Editieren) den Zuordnung Name: KREIS 1 zipiell durch ein Komma Mittelpunkt des Kreises einge-Gruppe: Gruppe 1 getrennt. Kommas für Dezimalstel-Die Eingabezeile für den Mit-Zeichnungsdaten len werden durch einen telpunkt (M) durch einen Doppelklick öffnen (wird blau) und Punkt ersetzt. die Koordinaten 5,5 eingeben. Beispiel 5.000.5.000 [mm.mm] wird Radius Ebenso der 6.342,5.671 [mm,mm] X= 5; Y=5 (R=1.5) bzw. der Durchmesser D 3.00 [mm] 1.500 [mm] (D=3) in der entsprechenden Eingabe: 5,5 Zeile eingegeben. Mit der Enter-Taste den Kreis Mit der Tabulator -Taste kann zur nächsten Eingabezeile gewechselt werden. ablegen. Damit der Kreis übernommen Abschluss wird, ist noch auf dem Ab-Abbrechen schlussfeld **OK** anzuklicken. Der Kreis ist nun in der Gruppe Baum Zeichnung... 💡 🔀 1 auf dem Baum abgelegt. Die weiteren Kreise könnten KREIS 1 nun auf dieselbe Art bearbeiten werden.

#### Vorteil dieser Konstruktionsmethode

Es können gleich mehrere Kreise abgelegt werden, die dann erst später auf die gewünschten Positionen mit den entsprechenden Durchmessern festgelegt werden.


Eine Möglichkeit gleiche Teile (Kreise) zu vervielfältigen, ist die Funktion "Kopieren"

#### Konstruieren der übrigen Kreise durch Kopieren

#### Kopieren



In der linken Icon-Leiste unter **Bearbeiten** mit einem Mausklick die Funktion **Kopieren** wählen.

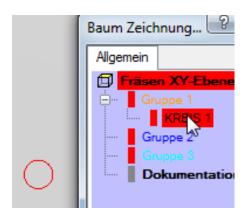


1) Zu kopierendes Teil auswählen.

Mit dem Suchfenster der Maus einen Schnittpunkt am schon gezeichneten Kreis suchen und anklicken, Kreis (Teil) wird rot.

#### oder

Im Baum den Kreis wählen und anklicken, Kreis (Teil) wird rot.

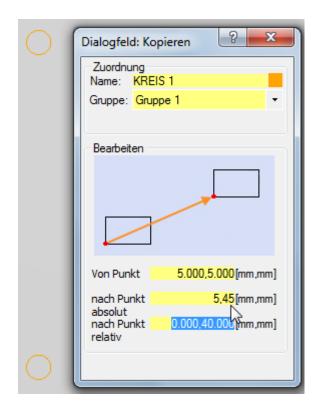

## 2) Ausgangspunkt finden (von Punkt)

Im Dialogfeld werden die Koordinaten des Anfangspunktes (5,5 Kreismittelpunkt) eingegeben.


#### oder

Den Kreismittelpunkt mit dem Suchfenster der Maus anfahren und anklicken. Die Koordinaten werden in das Dialogfeld übernommen.

## 3) Zielpunkt finden (nach Punkt absolut)

Den Kreismittelpunkt des nächsten Kreises mit dem Fadenkreuz der Maus anfahren und mit einem **Klick** abgelegen

Die Koordinaten werden im Dialogfeld angezeigt.

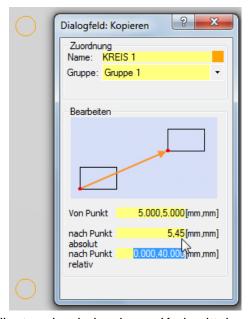

Die Koordinaten der drei weiteren Kreismittelpunkte lauten:

Kreis 2 X=5; Y=45 Kreis 3 X=95; Y= 45 Kreis 4 X=95; Y=5 Nachdem alle Kreise abgelegt sind, muss im **Abschlussfeld OK** angeklickt werden.

#### oder

die jeweiligen Kreismittelpunkte im **Dialogfeld Kopieren** in der Zeile **nach Punkt absolut** eingeben und mit **Enter** ablegen.

Damit die Kreise in den Baum übernommen werden, muss nach jedem Kopiervorgang im **Abschlussfeld OK** angeklickt werden.


Es können beliebig viele Kopien erzeugt werden.

## Zeichnen des Zierrahmens

#### 1. Möglichkeit

Wird überwiegend das Konstruieren mit der Maus bevorzugt, hat sich die folgende Methode bewährt:

Falls der Fang noch auf 0,5 mm eingestellt ist, sollte er jetzt wieder auf 1 mm gesetzt werden

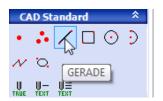

#### Herstellen der Geraden

Unter **CAD Standard - Gerade** wählen.



Im Dialogfeld nach Betätigen des Auswahlpfeiles, die **Grup- pe 2** auswählen.


Farbe Quadrates ändert sich.



Die Geraden sollten genau durch die Mittelpunkte der Kreise und über diese hinaus geführt werden.

Durch Betätigen der linken Maustaste wird der Startpunkt gesetzt. Die Maustaste ist wieder loszulassen und erst beim Erreichen des Endpunktes wieder zu drücken.


Der **Abschluss** ist mit **OK** durchzuführen.

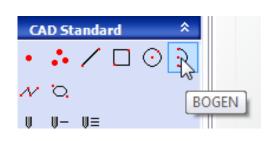

## Zeichnen der Bögen


Unter **CAD Standard** die Funktion **Bogen** mit einem Mausklick auswählen.

Bögen werden im Uhrzeigersinn erzeugt.

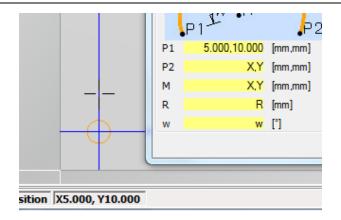

Der Anfangspunkt **P1** wird auf die Koordinaten X=5 und Y=10 mit einem Klick festgelegt. Die Koordinaten werden in der Statuszeile angezeigt und nach dem Klicken ins Dialogfeld übernommen.

Die zuvor gezeichneten Geraden können als Orientierungshilfe dienen.

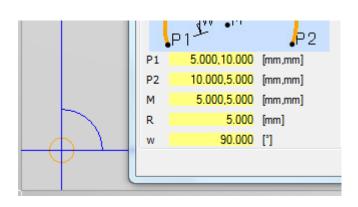

Der Endpunkt **P2** liegt auf den Koordinaten X=10 und Y=5. Der Mittelunkt **M** entspricht dem Kreismittelpunkt und liegt auf den Koordinaten 5,5.

Der Endpunkt und auch der Mittelpunkt sind mit einem Mausklick abzulegen.


Der Abschluss ist durch **OK** zu bestätigen.

Die drei weiteren Bögen können nun auf dieselbe Art hergestellt werden. Eine Vereinfachung wird mithilfe der Funktion Spiegeln erreicht.



#### Spiegeln


In der Linken Icon-Leiste unter **Bearbeiten** die Funktion **Spiegeln vertikal mit Kopie** wählen.

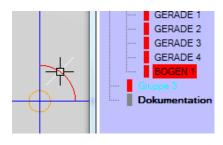


Den Bogen durch einen **Schnittpunkt**, mithilfe des Suchfenster der Maus, markieren

oder

im Baum auswählen

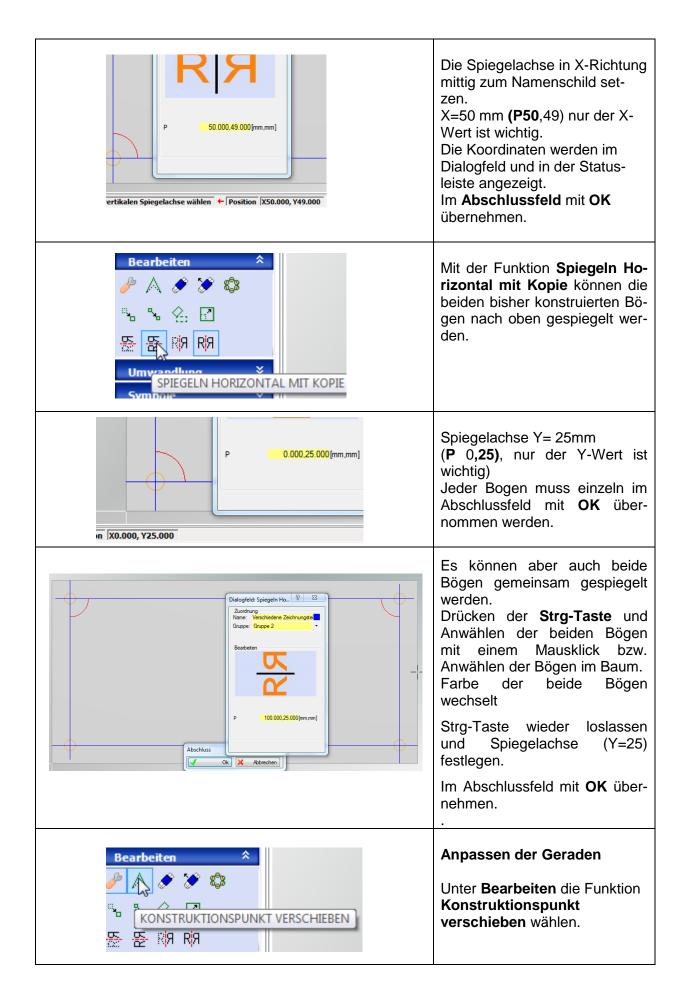

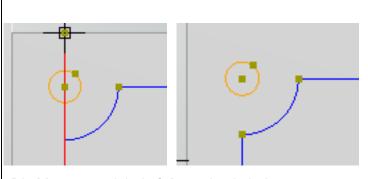


Die Maustaste dabei nicht gedrückt halten

An den Geraden- und Bogenenden erscheinen die Konstruktionspunkte.

Mit dem Suchfenster den Konstruktionspunkt einer Geraden durch einen Klick mit der linken Maustaste greifen (die dazugehörige Gerade wird rot).

Diesen Konstruktionspunkt mit einem weiteren Klick auf dem Anfang bzw. Ende des dazugehörigen Bogens ablegen.

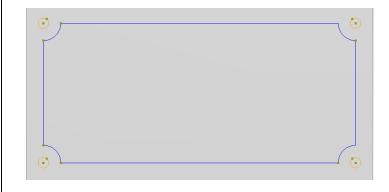

Dies wird an allen Anfängen und Enden der jeweiligen Geraden durchgeführt.

#### Zeichnen des Zierrahmens

## 2. Möglichkeit




Falls der Fang noch auf 0,5 mm eingestellt ist, sollte er jetzt wieder auf 1 mm gesetzt werden

#### Herstellen der Geraden

Unter **CAD Standard - Gerade** wählen.



Im Dialogfeld nach Betätigen des Auswahlpfeiles die **Gruppe 2** auswählen.

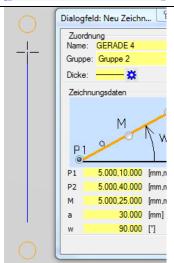


Im Dialogfeld die Koordinaten für den Anfang (P1=5,10) und die Koordinaten für das Ende (P2=5,40) der ersten Geraden eingeben und mit Enter bestätigen.

Mit **OK** im **Abschlussfeld** wird die Gerade übernommen.

Die weiteren Geraden werden auf dieselbe Weise erzeugt.

Die benötigten Koordinaten können auch aus der technischen Zeichnung entnommen werden.

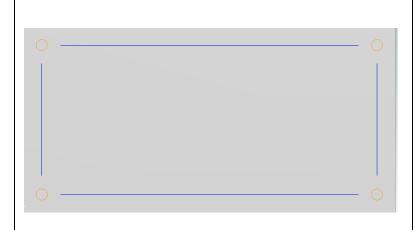

Gerade 1

Anfang P1: X=5; Y=10 Ende P2: X= 5; Y=40

Gerade 2


Anfang P1: X=10; Y=45 Ende P2: X= 90; Y=45

Gerade 3

Anfang P1: X=95; Y=40 Ende P2: X= 95; Y=10

Gerade 4


Anfang P1: X=90; Y=5 Ende P2: X= 10; Y=5

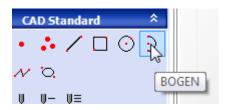

## Bögen werden im Uhrzeigersinn erzeugt.

## Zeichnen der Bögen

Unter **CAD Standard** die Funktion **Bogen** mit einem Mausklick auswählen.

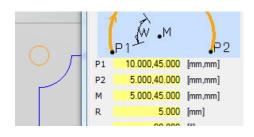

Bei allen weitern Bögen ebenso vorgehen. Die Koordinaten für die drei weiteren Bögen lauten:

Bogen 2	Bogen 3	Bogen 4
P1 = 95,40	P1 = 90,50	P1 = 5,10
P2 = 90,45	P2 = 95,10	P2 = 10,50
M = 95.45	M = 95.50	M = 5.50

Die Koordinaten für den Anfangspunkt des ersten Bogens P1 = 10,45) im Dialogfeld eingeben.


Ebenso die Koordinaten für den Endpunkt (P2 = 5,40) und den Mittelpunkt (M =5,45) im Dialogfeld eingeben.

Mit **Enter** bestätigen und mit **OK** übernehmen.

Die restlichen Bögen können auch mit der Funktion Spiegeln, wie oben beschrieben, erzeugt werden.


#### Gravurtext

#### **Erstellen des Textes**

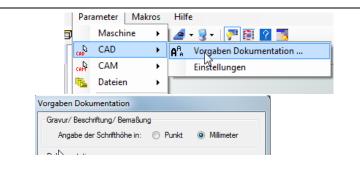

In der Menüleiste unter Parameter – CAD – Vorgaben Dokumentation kann die Schrifthöhe auf Millimeter eingestellt werden.

Mit **OK** abschließen.

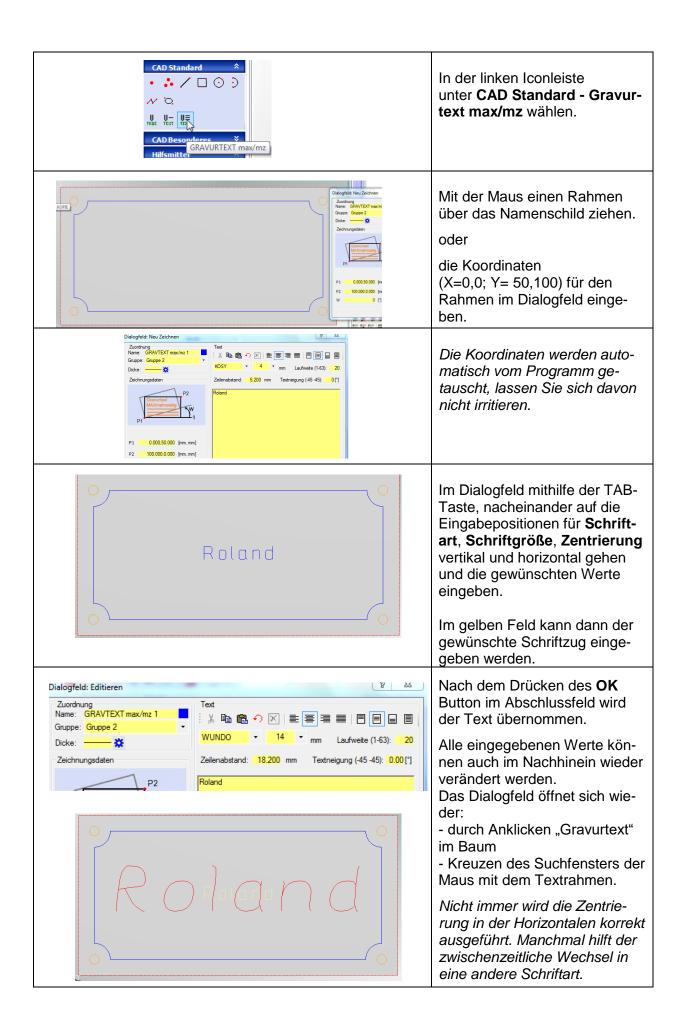

## Eingeben der Technologiedaten



## **Technologie**


Damit die CAD-Zeichnung auch von der Kosy-Maschine bearbeitet werden kann, sind noch Angaben wie Frästiefe, Vorschubgeschwindigkeit, Fräserdurchmesser und weitere Eingaben erforderlich.

Diese Angaben werden im Technologiefeld eingegeben.


Zeichnungsteile, für die noch keine Technologiedaten erstellt wurden, sind im Baum **Rot** gekennzeichnet.

Sind teilweise Technologiedaten vorhanden, wird dies durch ein **gelbes** Rechteck angezeigt. Werden die Rechtecke **Grün**, sind **alle** Technologiedaten vorhanden.

## **Technologiedaten Gruppe1**

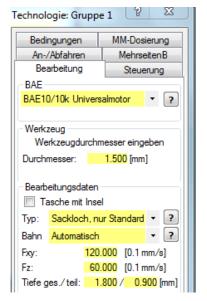

## **Technologiedaten Gruppe 2**

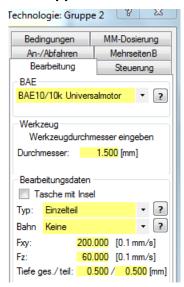

Die Technologiedaten können allen Zeichnungsteilen einer Gruppe gemeinsam zugeteilt werden. Dazu ist die Gruppe (z.B. Gruppe1) anzuklicken. Das Technologiefenster erscheint.

In der Regel ist die **Bearbeitungseinheit** (BAE) schon voreingestellt.


Der eingegebene **Durchmesser** des **Fräswerkzeuges** bestimmt die Schriftbreite.


Wird **Sackloch** gewählt, wird eine automatische Bahnkorrektur durchgeführt.

Der **Vorschub** Fxy bestimmt die Fräsgeschwindigkeit in XY-Richtung und diese ist vom zu fräsenden Material, der Eintauchtiefe und weiteren Parametern abhängig. Für die Z-Richtung kann eine andere (geringere) Geschwindigkeit gewählt werden.

Im Feld **Tiefe** wird die **Frästie- fe** eingegeben. Kann diese Tiefe nicht in einem Fräsarbeitsgang ausgeführt werden, ist eine Teilzustellung einzugeben.

Die Technologiedaten mit **OK** im Abschlussfeld übernehmen.

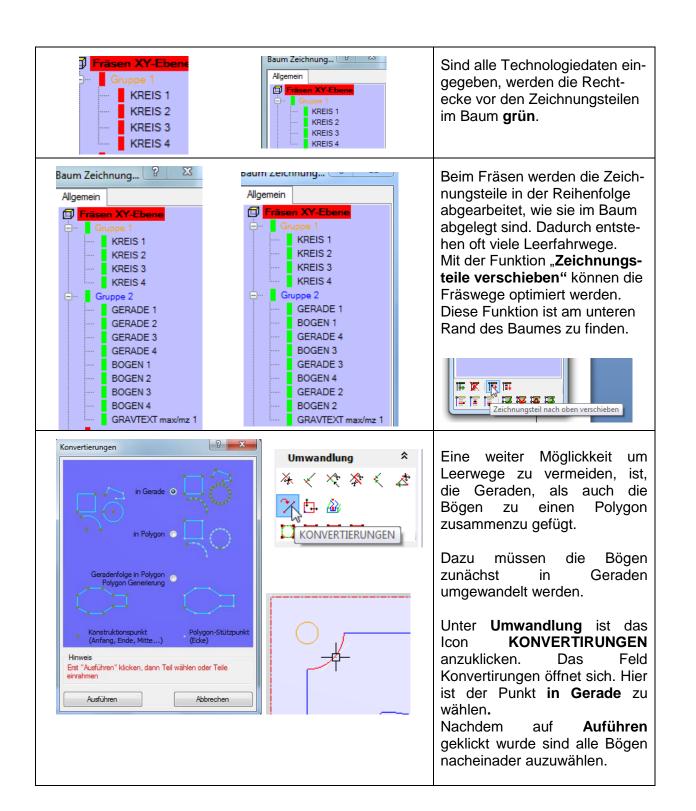

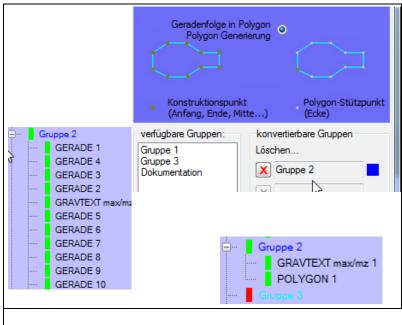

Wieder unter Konvertierungen ist **Polygon Gernerierung** auszuwählen. Die zu generierende Gruppe wird von der verfügbaren Gruppe mit Drag und Drop in die konvergierbare Gruppe gezogen.

Nach anklicken von **Ausführen** werden die Geraden in ein Polygon **konvergiert.** 


Dies ist auch am Zeichnungsbaum zu erkennen.

Name : Roland Müller



#### Speichern


Die Zeichnung sollte nun gespeichert werden. **Datei- Speichern unter** 

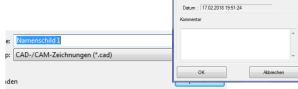

Unter Datei- Datei speichern unter

**Dateiname-Speichern** 


**Bearbeiter** 

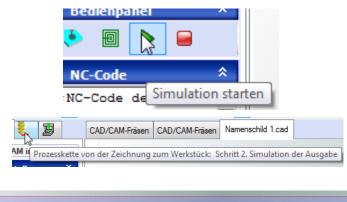

## Simulation


Nun kann in der Prozesskette der nächste Schritt, die Simulation, durchgeführt werden.

Die Simulation wird mit dem grünen Pfeil im Bedienpanel gestartet.

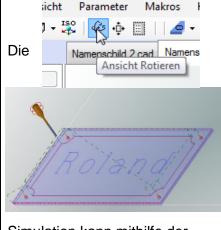

Simulation kann mithilfe der Funktion Ansicht Rotieren in ihrer Lage verändert werden.




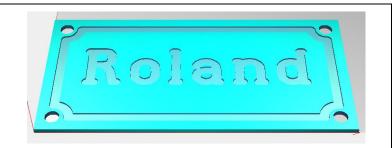

## **OpenGL-Simulation**

Eine weitere Simulationsmöglichkeit ist die OpenGL Simulation.



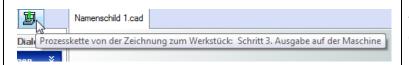

Ist die Simulation wie erwartet verlaufen, können die Daten an das Kosy-Gerät, mit dem nächsten Schritt in der Prozesskette, übergeben werden.

## Sie dazu "Am Kosy-Gerät"

Um Zeichnungsteile oder Zeichnungsgruppen zu löschen, sind folgende Schritte notwendig:

#### Löschen

Unter Bearbeiten das Icon Löschen wählen.

Mit dem Suchfenster der Maus einen Schnittpunkt mit dem Zeichnungsteil suchen und danach anklicken.

Es können auch mehrere Teile gemeinsam gelöscht werden:

- Mit gedrückter Strg.-Taste mehrere Zeichnungsteile mit der Maus sammeln
   Teile färben sich rot und werden gelöscht.
- Ein Fenster um die Zeichnungsteile aufziehen,
   Fensterbereich f\u00e4rbt sich rot. Mit einem Klick best\u00e4tigen
- Im Baum wird ein Zeichnungsteil oder die Gruppe angeklickt. Teil färbt sich rot. Mit einem Mausklick bestätigen.

Beim Konstruieren von Werkstücken kommt es immer wieder einmal vor, dass schon gezeichnete Teile gelöscht werden müssen.



Mit der Funktion "Löschen letztes" werden die zuletzt gezeichneten Zeichnungsteile in rückwärtiger Reihenfolge gelöscht. Die Funktion muss für jeden Löschvorgang neu angeklickt werden.


Mit der Funktion "**Undo"** können Funktionen wie Verschieben, Spiegeln, Drehen u.ä. rückgängig gemacht werden, aber auch gelöscht werden. Diese Funktion ist in der Menüleiste zu finden.



## Für den interessierten Anwender wird das Heft

## nccad +Kosy/MCS angeboten

Autor: Wilhelm Dold

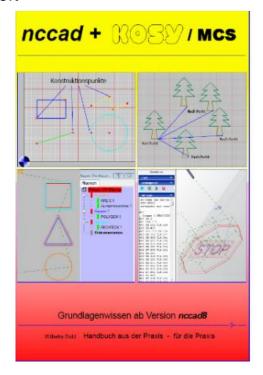

Dieses Heft kann unter " <a href="https://www.muero-fraeser.de/">https://www.muero-fraeser.de/</a>" zum Preis von 35,70 € bezogen werden.